

新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市水利局

师市水建管函〔2026〕01号

师市水利局关于第四季度安全生产大排查 大整治暨元旦节前安全生产检查 情况的通报

局属各事业单位、塔里木水务集团：

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，师市水利局全面落实师市安委会关于做好第四季度安全生产工作和兵团水利局关于第四季度水利安全防范工作的相关文件要求，深入排查整治水利安全风险隐患，确保师市水利安全生产形势稳定，我局于2025年10月28日至12月25日，同步开展第四季度安全生产大排查大整治与元旦节前安全生产检查。现将检查情况通报如下：

一、检查总体情况

师市水利局组织水利工程质量安全中心有关人员通过查阅资料、实地查验、听取汇报与现场问询等方式，对师市各灌区管理服务站6个水库、1个重点在建水利工程、河道防洪工程、塔里木水务集团所属3个农村饮用水水厂进行了安全检查。重点对各单位落实安全生产责任制、层层签订安全生产责任书情况，开展水利工程隐患全域全员排查情况，完善各项安全生产管理制度，规范安全操作规程情况，水库渠道冬季安全引蓄水

情况，执行有关调度运用和运行规程情况，水库应急防汛物资储备情况，水厂设施运行情况，以往历次检查发现的问题及历史遗留问题整改落实情况及隐患建档情况进行检查。本次检查共发现问题隐患 31 项。其中各灌区管理服务站问题隐患 20 项、供水单位问题隐患 7 项、在建工程问题隐患 4 项。（详见附件 1：师市水利局关于第四季度安全生产大排查大整治暨元旦节前安全生产检查发现的问题隐患清单）

二、好的方面

各单位能够牢固树立安全发展理念，切实落实安全生产主体责任，常态化开展隐患排查整治，认真执行重点时期值班值守制度，确保了安全生产形势总体稳定向好。其中，塔北灌区管理站和沙井子管理站在隐患排查工作中较为全面；塔南灌区管理站和独立灌区管理站消防应急演练组织得力，有效提升了应急处置能力。

三、共性问题

（一）在建工程完工移交管理不规范。工程项目建设完工后，未向运行管理单位进行固定资产及设备清单式移交，导致后续管理责任不清、安全责任落实不到位。

整改要求：建设单位必须严格执行工程建设项目验收移交程序，向资产管理部门报备，并向运管单位提供完整的资产及设备清单，运管单位要明确管护责任与责任人，确保工程项目资产及设备移交清晰、管理衔接顺畅，此项工作长期坚持。

（二）水库大坝安全监测自动化系统使用效果欠佳。信息

化项目中，安全监测自动化系统的设备清单、监测资料及数据分析方法未系统移交，运管单位具体管理人员监测数据不会分析，未能有效指导实际工作。

整改要求：各站所应指定专人对安全监测信息化系统进行管理，并设置 AB 岗，人员更换时，做好工作交接。建管部门需督促信息化工程施工方针对各种情况编制详细的操作手册及操作讲解视频，对站所人员进行系统培训，施工方应对监测资料进行初次阶段整编分析，并将报告提交运管单位。

（三）风险管控机制落实不够到位。灌区管理站尚未绘制辖区安全风险分布图，月度风险研判的参与范围窄，未真正实现全员知晓风险点并掌握防范措施，风险研判报告未做到相关人员签字，单位盖章。

整改要求：各灌区管理站须按工作阶段动态绘制风险分布图，每月组织全员参与隐患排查，安全小组成员进行风险研判，确保风险研判内容具体、符合实际。风险研判报告由相关人员签字，单位盖章，及时报送并存档。

（四）应急预案管理有待加强。各站所的应急预案未及时根据人员变动进行修订，应急演练形式单一，与邻近团镇的协同演练机制尚未有效建立。

整改要求：各灌区管理站须及时修订更新预案，主动向邻近团镇送预案并告知更新情况，与相关团镇每年至少召开一次应急演练联席会议，共同开展一次培训，每年至少组织 1 次综合预案演练，提升协同处置能力。

（五）水利微波信息塔安全管理缺失。目前各灌区共有 13 座水利微波信息塔，长期无人管护，存在塔身锈蚀、螺栓及缆风绳松动的情况，有倒塌风险。

整改要求：工程管理服务中心对相关资产及用途进一步核查并研判，各站所要压实属地管理责任（见附件 2），对水利微波信息塔加强观测，如有异常危及公共安全先兆的情况出现时，需及时提前加固或拆除。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，主要领导要靠前协调，落实责任分工，健全制度标准，完善工作机制，落实经费投入，以“时时放心不下”的高度责任感，从严从细从实抓好水利安全生产工作，将各项工作落到实处、取得实效。

（二）压实落细安全生产主体责任。各单位要严格对照辖区水利一张图，开展安全生产责任再梳理、再分解，确保责任精准覆盖，做到“点、段、岗”责任清晰、有据可查；重新核查安全生产责任书签订情况，结合岗位实际补充完善责任清单，杜绝形式主义，切实构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。

（三）加大巡查力度。各单位、各部门要充分认识到做好年初安全生产工作的重要性，依据《水利工程运行管理监督检查办法》和《水利工程运行管理生产安全事故隐患清单指南》，建立常态化的全域全员排查机制，加强安全生产巡查检查，坚

决防止安全生产事故发生。

（四）落实值班值守，强化应急处置。春节和两会期间，各单位要严格执行领导干部带班值班，关键岗位 24 小时值班值守制度，做好极端天气、安全事故等突发事件应对准备工作，及时、准确报送情况信息；要强化应急物资装备维护保养，遇到突发情况，应急预案能有效实现叫应机制。

附件 1：师市水利局关于第四季度安全生产大排查大整治暨元旦节前安全生产检查发现的问题隐患清单

第一师阿拉尔市水利局

2026 年 1 月 8 日



抄送：水利局领导、局属各科室。

共印汉文 4 份

附件 1:

师市水利局关于第四季度安全生产大排查大整治 暨元旦节前安全生产检查发现的问题隐患清单

一、各灌区管理服务站问题隐患（20项）

（一）沙井子灌区管理服务站（5项）

1. 胜利渠 48km 新退水闸的闸房顶漏水，居住点厨房液化气报警器失效。

2. 胜利渠信息化光缆 33 公里及 55 公里处中断 2 处，现信息化监控无网络无法正常使用。27 公里、48 公里闸安全围挡防护不到位。

3. 胜利渠 30-45 公里左右岸边板破损 55 块，需要修复。

4. 新井子水库 84 闸桁车未进行试车，要求施工单位进行处理。

5. 新井子水库安全监测没有对数据进行安全分析，并形成安全报告，处于失管状态。要求施工单位对监测资料进行整理整编分析，编制操作手册，对站所人员进行培训，留存学习记录影像资料，完成以上工作后，移交运管单位。

（二）塔北灌区管理服务站（3项）

1. 多浪水库坝线主体 7+900 处围栏损坏 15 米，存在安全隐患。

2. 水库坝线 14+500 至 14+650 段防浪墙出现多处裂缝，且经与 6 月观测记录比对，部分裂缝错缝扩大 2-3cm，存在进一步发展的风险。需增加巡查频次，安排专人定期进行位移与裂缝

变化观测，并做好记录与分析，及时研判发展趋势，必要时组织专业鉴定并制定修复方案。

3. 总干 15 公里闸点房电源控制空开接触不良有电弧现象，存在安全隐患。

（三）独立灌区管理站（3 项）

1. 五团二支渠临近国道，车辆行人较多，闸前未安装护栏，存在隐患。

2. 六团三斗闸房电线外线短路，下雨就断电；六团小龙口闸点房外灯故障，建议维修。

3. 五团龙口枢纽值班生活区和大闸工作区没有围栏，外来人员可随便进入，存在不安全因素，建议在龙口枢纽闸、值班室、工作道路等四周安装围栏，铺设刺绳滚笼。

（四）塔南灌区管理服务站（3 项）

1. 胜利水库南库区新建围栏与平湖飞燕景区连接段有三公里没有围栏，为防止人员进入库区，避免溺亡风险，建议加装。

2. 塔南一千渠 66 公里 28 连泵房进水闸闸门板锈蚀穿孔，为避免影响运行管理，建议尽快防腐维修。

3. 塔南一千渠 40 公里闸房变压器未设置防护围栏，且存在电线裸露情况，构成人身触电与设备运行安全双重风险。建议尽快完善变压器防护设施。

（五）拦河闸灌区管理服务站（3 项）

1. 巴吾托拉克水文站闸点房内的液化气报警器已失效，存在安全隐患，尽快更换设备。

2. 巴吾托拉克水文站发电机房配电柜存在绝缘垫缺失问题，可能引发电击或短路风险，存在安全隐患，尽快配备绝缘垫于操作区域。

3. 8+117 闸点测水桥基础锈蚀，存在安全隐患，尽快修复养护。

（六）西大桥灌区管理服务站（3 项）

1. 引水枢纽值班房的闸点水情、平安监控设备无法正常工作，需尽快排查检修。

2. 引水枢纽水融冰设施无法正常使用，建议对设备进行技改。

3. 西大桥引水渠 0+000-9+100 边坡板存在断裂、隆起等现象，总计 189 块板需要修复处理。

二、供水单位问题隐患（7 项）

（一）多浪水厂（2 项）

1. 进行滤砂与斜管更换作业时，现场涉及机械挖掘机和动电作业，无专人看护，操作不规范。

2. 厂房临时用电搭接不符合规范要求。

（二）新井子水厂（3 项）

1. 水厂净水车间存放白菜，应立即移除并对区域进行彻底清扫。

2. 六支渠衍架的供水主管线冻裂，需尽快修复。

3. 水厂食堂插排放在暖气片上，需立即将插排上墙固定。

（三）胜利水厂（2 项）

1. 胜利水厂聚合氯化铝加药间存在阀门锈蚀损坏且尚未更换的情况，存在安全隐患，尽快更换设施。

2. 胜利水厂电动门存在脱轨错位且未及时复位的情况，已对人员及车辆的正常通行造成影响。尽快组织抢修维护。

三、在建工程问题隐患（4项）

（一）西大桥水库除险加固工程（4项）

1. 不允许在模板旁进行生活取暖，有着火的风险。

2. 工地现场部分钢筋锈蚀。

3. 现场未设置围栏，外来人员及车辆可随意进入。

4. 现场安全员不在场，外出培训且现场未配备其他安全员。

